



# Fall des Monats

Mai 2019

**Fall-Nr.**  
FDMTM0023



**Fahrzeug**  
Renault

**Typ**  
Espace

**Jahrgang**  
2012-2015

**System**  
Bremsen - ABS

**Motorbezeichnung**  
M9R



## Problembeschreibung

ABS-Einheit wurde ersetzt, danach waren nicht löschbare Fehler im System. Geschwindigkeits-Istwert Rad VL 655 Km/h.

## Gespeicherte Fehlercodes

C10E9 – Querschleunigungssensor  
C1015 – Drehzahlsensor VL fehlerhaft



## Fehlerbehebung

Nachdem auf unsere Anweisung der Querschleunigungssensor geprüft wurde, hat man Beschädigungen an der Verkabelung festgestellt. Die Verkabelung war trocken aber vollkommen oxydiert und brachen bei der kleinsten Belastung auseinander. Die Verkabelung wurde daraufhin repariert und die Fehler konnten gelöscht werden.

**Testen Sie uns gratis**  
(1x gültig).

Stellen Sie uns kostenlos auf die Probe und entdecken Sie unsere Kompetenzen.

## Preise

- **Ohne Abo:**  
wird jeder Fall zum Pauschaltarif von CHF 25.– abgewickelt
- **Techline-Abo 10:**  
bezahlen Sie für 10 Fälle CHF 220.–
- **Techline-Abo 20:**  
bezahlen Sie für 20 Fälle CHF 400.–
- **Techline Flatrate:**  
stehen Ihnen unbegrenzt viele Anrufe zu – die Jahrespauschale beträgt lediglich CHF 540.–